


2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700705	平成19年12月5日	平成19年12月13日	照明器具	FPH2691SRZK (東芝ライテック ㈱ブランド)	和光電気株式会社	火災	当該製品の灯りが消え、同時に焦げ臭いにおいが立ちこめた。 事故原因は、電解コンデンサ内の電解液が気化し、内圧が高くなったため、防爆弁が動作し、発煙(蒸気発生)に至ったものと思われる。	東京都	平成19年12月18日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの。
A200800581	平成20年8月下旬	平成20年9月9日	振動ベルト	MK-208	ヤーマン株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中に痛みを感じ、肌に赤い傷が残った。 事故原因は、2つの本体を結ぶ中継ケーブルの差込が不完全だった場合に、端子間に短絡が起こり、本来流れる微弱な電流より強い電流が流れたためと思われる。	新潟県	平成20年9月12日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの 平成20年11月21日からリコール実施
A200800825	平成20年10月25日	平成20年11月17日	電気スタンド	ODS-27S-AG	株式会社オーム電機 (輸入事業者)	火災	就寝中に異臭がしたため確認すると、点灯中であつた当該製品から発火していた。 事故原因は、製造事業者が製品の一部に設計仕様外の部品(トランジスタ)を使用したため、当該部品が故障した際に、非可燃性の抵抗に過電流が流れ、製品の一部が焼損したものと思われる。	東京都	平成20年11月5日からリコール実施
A200800833	平成20年11月16日	平成20年11月19日	電気冷蔵庫	ER-F43MB-H	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品庫内から発煙した火災が発生した。 事故原因は、食品汁等が電装部へ流れ込み、コネクタ部でトラッキングが生じて焼損に至ったものと思われる。	北海道	平成17年9月2日からリコール実施
A200800834	平成20年11月11日	平成20年11月19日	エアコン(室外機)	AS22BHR	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品から出火したと思われる火災が発生し、当該製品、接続配管線部分及び外壁が焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から10年以上経過した製品
A200800837	平成20年11月8日	平成20年11月19日	介護ベッド用手すり	KA-089	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	当該製品の固定レバー部に衣服の襟が引っかかり、窒息状態となり、その後入院先で死亡した。 固定レバーがロック解除の状態になっていたが、固定レバーの状態との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800840	平成20年11月10日	平成20年11月19日	食器乾燥機	VD-410F	東芝テック株式会社	火災	当該製品からの焦げ臭いにおいに気づき、電源を抜いて消火し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	高知県	製造から30年以上経過した製品

介護用ベッド手すり(管理番号:A200800837)

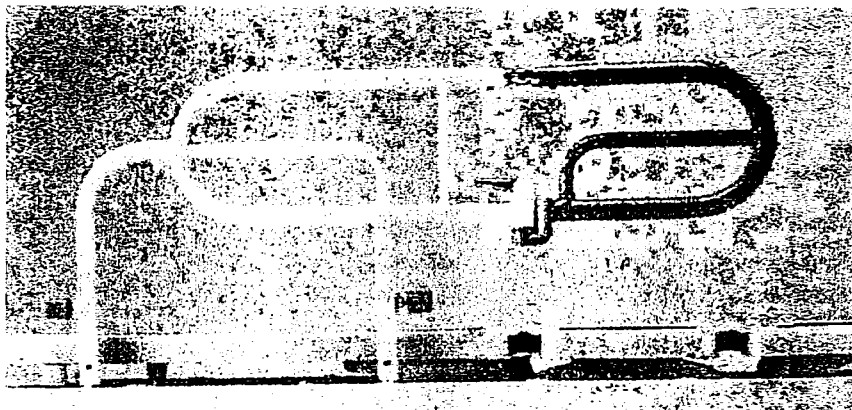

食器乾燥機(管理番号:A200800840)

